

RJ45-Anschlussdose CSA Plus Cat.6_A geschirmt

RJ45-Data outlet CSA Plus Cat.6_A shielded

(D) (GB)

Installationsanleitung/Installation Instructions

⚠ Verwenden Sie ausschließlich Patchkabel mit Steckern, die gemäß Herstellerangaben den gültigen EN/IEC-Normen entsprechen!

⚠ Bei Verwendung nicht normgerechter Komponenten erlischt die Garantie!

I. Allgemeines (D)

Die Kompakt-Universal-Anschlussdosen bieten folgende Vorteile:

- flexible Kabelzuführung von allen Seiten, ohne Knicke
- eine Lösung für alle Installationsumgebungen
- schnelle und sichere Montage
- für Unterputz-Installationsdosen geeignet
- designfähig, passend zu Abdeckungen der Schalterindustrie
- Stegversion über abbrechbare Tragringe
- Kabeldurchmesser 6–10 mm
- AWG 26–AWG 22

⚠ Only use patch cables with plugs that meet the applicable EN/IEC standards according to the manufacturer's information!

⚠ The warranty is void if components are used that do not meet these standards!

I. General (GB)

The compact-universal-jacks provide the following benefits:

- flexible cable entry from all sides without bending
- one solution for all installation environments
- quick and safe assembly
- suitable for flush-mounted installation jacks
- designable, matches covers used in the switch industry
- bracket version by breaking off mounting ring
- for cable diameter 6–10 mm
- AWG 26–AWG 22

II. Installation/Installation


(D) (GB)

1 Kabelvorbereitung

- Kabel auf ca. 100 mm abisolieren (s. Diagonale der Verpackung)
- Geflechschirm zurückschieben und auf ca. 10 mm kürzen

1 Cable Preparation

- Strip approx. 100 mm of the plastic outer sheath (see diagonal of the packaging)
- Push the wire braid back and cut it to approx. 10 mm

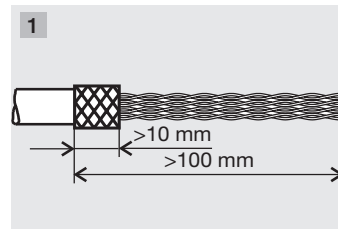


2 Kabelzuführung

- Kabelzuführung oben/unten wählen (hier unten)
- Kabel auf Viertelkreis biegen und so weit wie möglich einführen
- Zuführungsposition ($\pm 30^\circ$) ggf. anpassen
- Schraube fixieren (Pos. 1)

2 Cable Entry

- Select cable entry on the top or the bottom (in this picture on bottom)
- Bend cable to form a quarter circle and insert as far as possible
- Adapt entry, if necessary ($\pm 30^\circ$)
- Tighten screw (pos. 1)

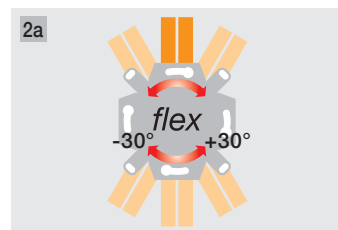

3 Vorsortieren


▽ Beachten Sie bei der Vorsortierung, dass Sie nur die Hinweise auf den Befestigungsstegen einhalten, die normal lesbar sind (Pos. 2).

- Adernpaare sortieren (Pos. 3 oben=linke Buchse, Pos. 4 unten=rechte Buchse)

3 Presorting

▽ Note when presorting the wires that you should only follow the instructions on the fastening plate that can be read under normal circumstances (pos. 2).

- Sort wire pairs (pos. 3 top=left jack, pos. 4 bottom=right jack)

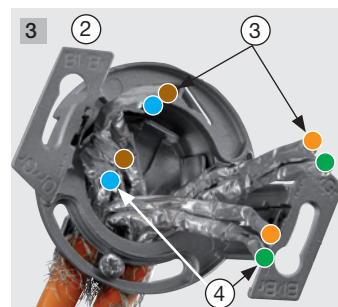


4 Anschluss-Baugruppe

- Anschluss-Baugruppe aufsetzen
- Adernpaare seitlich durchführen (mit Schirm)
- Buchsen zeigen immer nach unten
- Baugruppe zusammendrücken

4 Connector Assembly

- Place the connector assembly on
- Insert wire pairs from the side (with wire pair shielding)
- Sockets ever points downwards
- Press connector assembly down


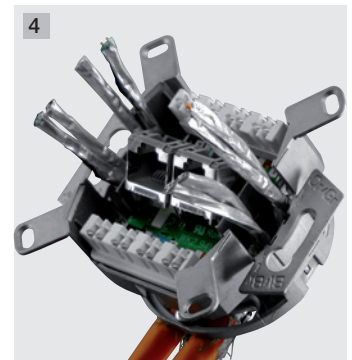


5 Adern auflegen

- ▽ Erhalten Sie die Paarschirmung so lang wie möglich, die Verdrehung der Paare ebenfalls!**
- ▽ Beachten Sie die gleiche Belegung nach Farbcode (s. Seite 2 unten) im Rangierfeld und an der Dose!**
- von der Mitte nach außen auflegen

5 Connection of Wires

- ▽ Leave the wire pair shielding on as long as possible, and leave the wires twisted for as long as possible, too!**
- ▽ Make sure the wires are connected according to the color code in the patch field and on the jack (see page 2)!**
- Connect from the middle to the side

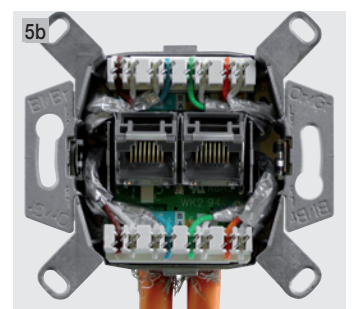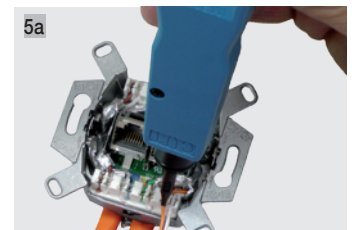


6 Komplettieren

- Deckel von vorn aufsetzen
- in das Unterteil einrasten

6 Completion

- place the cover from the frontside
- Snap into the bottom part

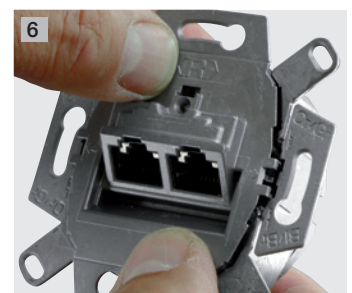


7 Erdung (bei Bedarf)

- 6,3-mm-Flachsteckverbinder auf der Rückseite auf den Erdanschluss-Kontakt (Pos. 5) stecken

7 Grounding (as needed)

- Push the 6.3 mm flat blade connector on grounding terminal on the back side (pos. 5)

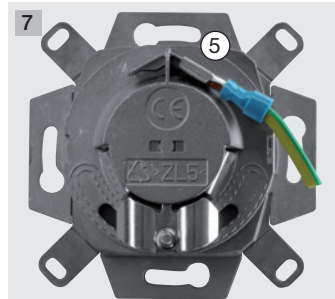


8 Stegversion (bei Bedarf)

- nicht benötigte Befestigungspunkte mit geeignetem Werkzeug abbrechen

8 Bracket Version (as needed)

- Break off not necessary fastening points with a suitable tool

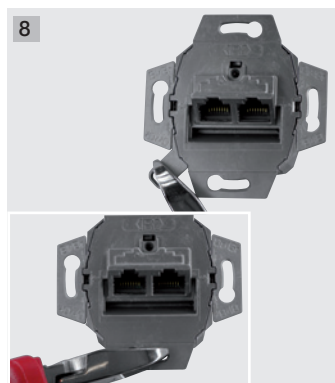


9 Demontage

- Laschen (Pos. 6) rechts und links entrasten, dabei den Schraubendreher auf der Pfeilseite (Pos. 7) einführen
- Deckel abnehmen

9 Disassembly

- unlock the tabs (pos. 6) on the right and left sides while inserting the screwdriver on the side pointed to by the arrow (pos. 7)
- Remove cover

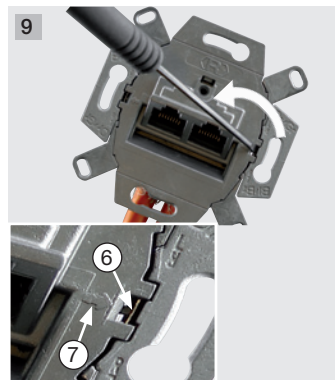

Farbcode/Color Code

Anschlussklemme/ Terminal block	1	2	3	4	5	6	7	8
TIA/EIA-568-A								
TIA/EIA-568-B								



Dätwyler Cables GmbH

Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim
Tel. +49 6190 8880 0
Fax. +49 6190 8880 80
Info.cabling.de@datwyler.com
www.datwyler.com